AMTRON® Start, Standard, Light, Pro, Basic

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

FRANÇAIS

Dépannage

- Déroulement du dépannage
- Codes clignotants et solutions envisageables

Les travaux de dépannage, qui nécessitent une ouverture de la station de charge, sont strictement réservés aux électriciens spécialisés.

Manuel d'utilisation et d'installation

Des remarques spécifiques à l'exécution des différentes étapes et de la sécurité, comme par ex. les mentions d'avertissement, ne sont pas fournies dans le présent document. Elles sont uniquement disponibles dans le manuel d'utilisation et d'installation de la station de charge respective.

Déroulement du dépannage

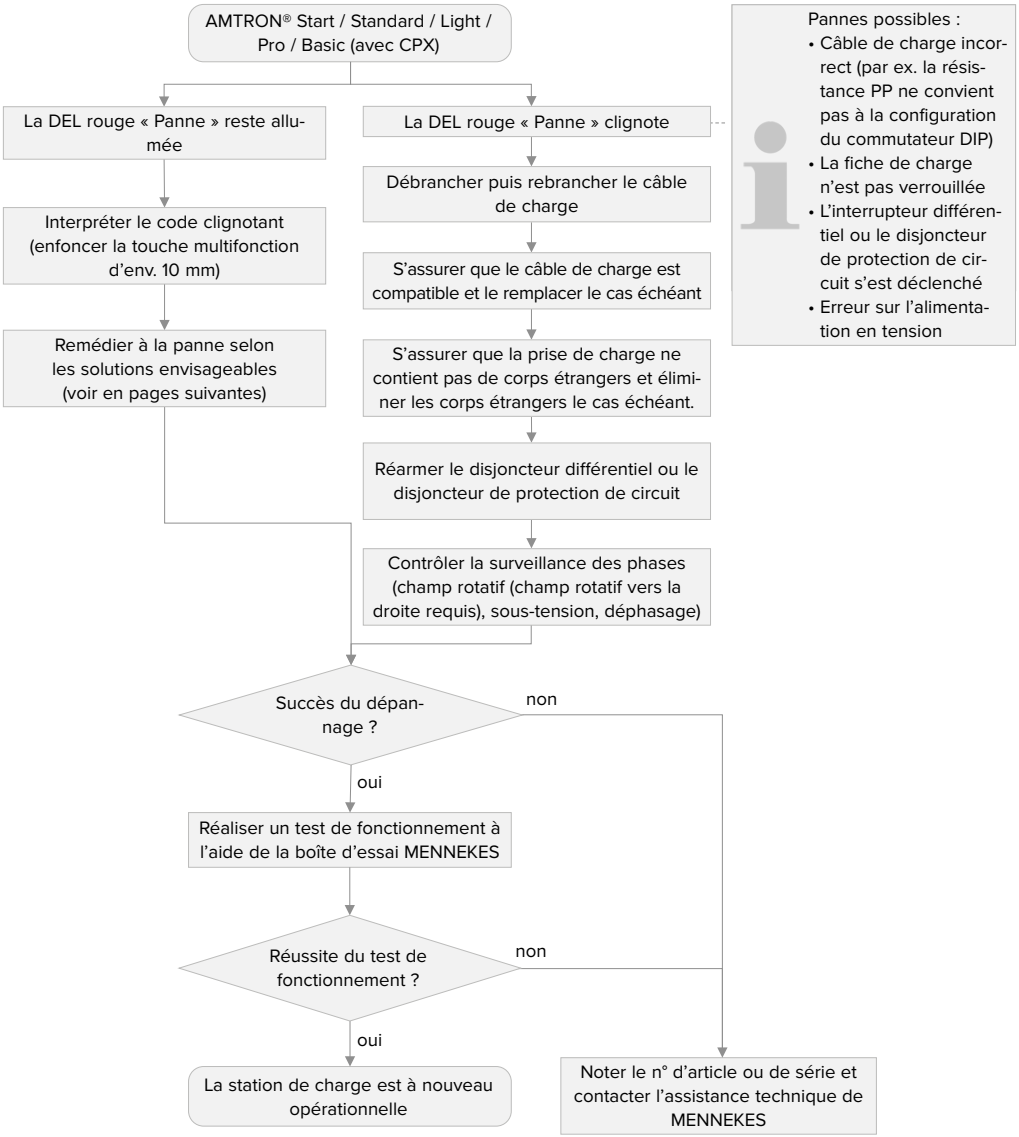

Codes clignotants et solutions envisageables

- Acquitter la panne. À cet effet, appuyer sur la touche multifonction.
- Si le message de panne reste affiché, observer les solutions envisageables suivantes.

Symbole	Code clignotant	Cause	Panne possible / solutions envisageables
bleu	1 clignotement(s)	Température IHM trop élevée	▶ Rechercher la raison de cette augmentation de température et éliminer (par ex. serrage desserrré, composants défectueux, rupture de ligne, courant de charge > consigne, appareil pas suffisamment protégré de la température extérieure). ▶ Laisser refroidir l'appareil.
bleu	2 clignotement(s)	Température de l'appareil trop élevée	
bleu	3 clignotement(s)	La capacité de charge a été abaissée à 0 A en raison de la température.	
bleu	4 clignotement(s)	Câble de charge défectueux / incorrect	▶ Contrôler les contacts, le câble de charge, les serrages et les lignes. ▶ Nettoyer les contacts le cas échéant. ▶ Contrôler l'appareil avec la boîte d'essai.
vert	1 clignotement(s)	Erreur du contact miroir, contacteur défectueux	▶ Contrôler le contacteur, le contact miroir, les serrages et les lignes. ▶ Contrôle : les lignes appuient-elles sur le contacteur lorsque le boîtier est fermé ?
vert	2 clignotement(s)	Connexion à l'IHM défectueuse	▶ Débrancher l'appareil du secteur (env. 60 secondes) puis le redémarrer. ▶ Contrôler les contacts entre CPX et IHM.
vert	3 clignotement(s)	Actionneur défectueux / bloqué	▶ Contrôler les serrages, les contacts, les lignes, le bloc d'alimentation et l'actionneur. ▶ Nettoyer les contacts le cas échéant. ▶ Contrôle : le connecteur est-il bien enfiché ?
vert	4 clignotement(s)	CPX perturbé / défectueux	▶ Débrancher l'appareil du secteur (env. 60 secondes) puis le redémarrer.
blanc	1 clignotement(s)	Capteur de température défectueux, IHM défectueuse	▶ Contrôler les contacts et la sonde de température (PT1000).